

# Dalle Mondrian® Plus 60




- Ne pas utiliser de plaque vibrante
- Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
- Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 57 pi<sup>2</sup>


## Dalle Mondrian® Plus 60

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)	CODES	COULEURS	RANG TYPE	
A	A	60 x 165 x 330	2 3/8 x 6 1/2 x 13	<b>COULEURS PRESTIGE</b> 12052893 Nuancé Beige Margaux 12052894 Nuancé Beige Amboise 12052566 Nuancé Gris Scandina <b>COULEURS STANDARD</b> 12052891 Nuancé Gris Norvick 12052892 Nuancé Gris Newport  Vendu au rang Peut être empilé en double Approvisionnement St-Eustache, Metcalfe et Québec		
	B	60 x 330 x 330	2 3/8 x 13 x 13			
	C	60 x 330 x 495	2 3/8 x 13 x 19 1/2			
B	Poids/mcx (avg.)	14 kg	30 lb			
	Surface/mcx	0,11 m <sup>2</sup>	1,17 pi <sup>2</sup>			
C	Surface/rang	0,98 m <sup>2</sup>	10,55 pi <sup>2</sup>			
	<b>Surface/cube</b>	<b>11,76 m<sup>2</sup></b>	<b>12 Rgs</b>			<b>126,60 pi<sup>2</sup></b>
	Qté/cube	A = 48    B = 48    C = 24				
	Poids/cube	1666 kg	3667 lb			


### MOTIFS DE POSE

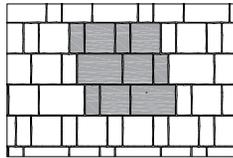

Linéaire  
100 % Mix A, B, C

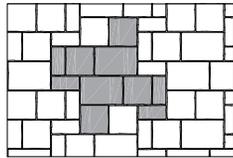

Modulaire  
100 % Mix A, B, C

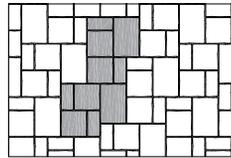

Modulaire  
100 % Mix A, B, C

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
<b>Dalle Mondrian Plus 60</b>	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m <sup>2</sup> après 28 cycles 500 g/m <sup>2</sup> après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

\* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.